輸入與顯示關係圖:

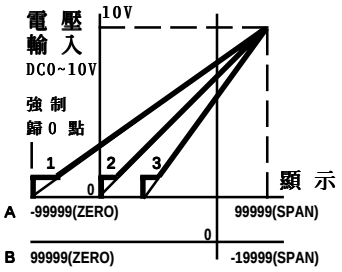

A - ZERO ~ SPAN 由小漸大
曲線1: ZERO -值, SPAN +值;
(強制歸0至ZERO區域顯示ZERO(-)值)
曲線2: ZERO 0, SPAN +值;
(強制歸0至ZERO區域顯示0)
曲線3: ZERO +值, SPAN +值;
(強制歸0至ZERO區域顯示ZERO(+)值)
B - ZERO ~ SPAN 由大漸小

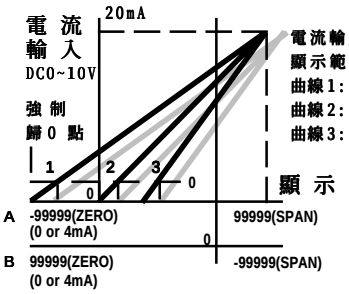

電流輸入強制歸0時
顯示範圍將隨0點平移
曲線1: ZERO -值, SPAN +值;
曲線2: ZERO 0, SPAN +值;
曲線3: ZERO +值, SPAN +值.

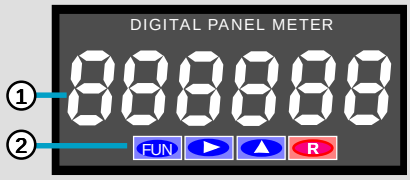

① 6 位數顯示字幕: 用於顯示各項值及功能代碼. -99999 ~ 99999

② 功能按鍵: 4-KEY 用於設定各項設定值及歸0. 按FUN+R(先按)鍵3秒歸0功能作用.

FUN 按此鍵可觀看各項設定值參數(SPAn/ZEro/d.P/inP)瀏覽功能.
在瀏覽功能時按此鍵持續3秒將進入設定功能.

▶ 在設定功能時按此鍵將使待設定位數(閃爍)右移一位數.

▲ 在設定功能時按此鍵使待設定位數(閃爍)設定值加1.

R 在瀏覽功能時按此鍵使顯示幕恢復顯示量測值同時取消瀏覽功能.
在顯示量測值時按此鍵(先按)+ FUN 鍵持續3秒時將作零點歸0.

⓪ FUN ▶ ▲ R 在改變設定值時按 R 鍵才會將新設定值存入.

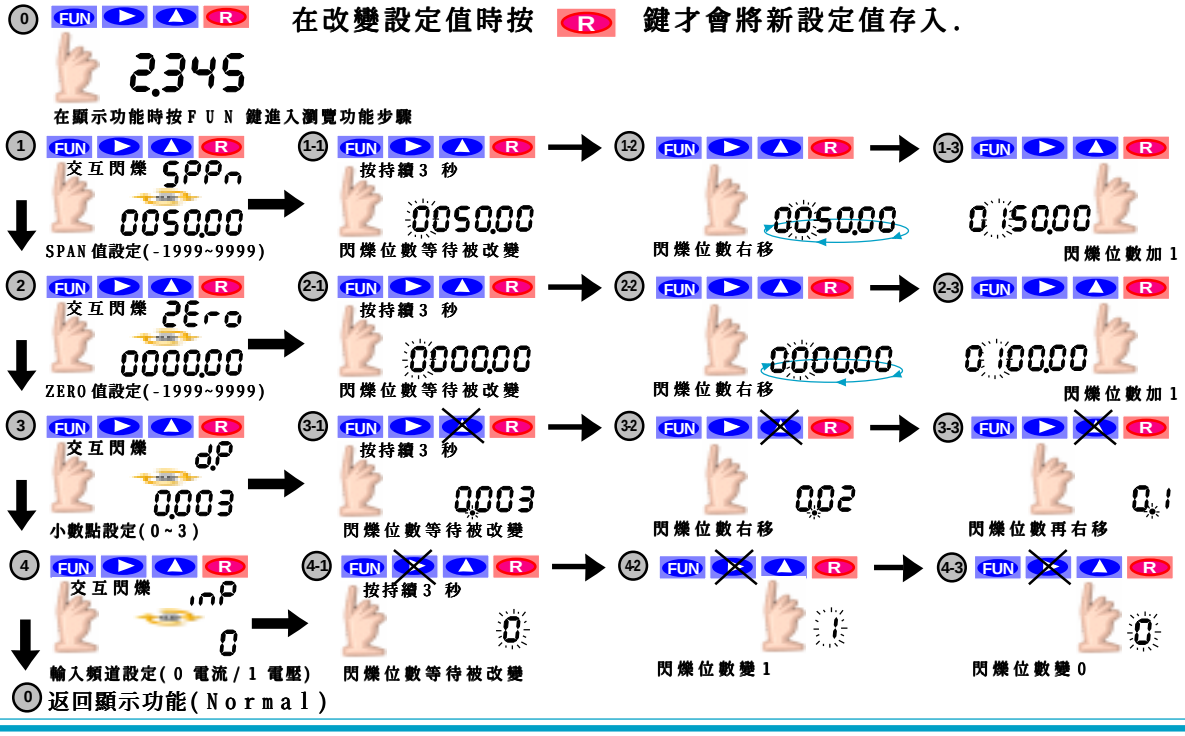

7-Pin 端子盤(抽取式)接腳(A1~A7)說明:

＊電源AC115V接端子A1,A2; AC230V接端子A1,A3.
＊DC12V(or 10V or 24v)輸出A4接+,A6接-.
＊電流DC4~20mA(or 0~20mA)輸入,A5接+,A6接-.
(如果傳送器使用本表電源A4接傳送器+端,A5接輸入).
＊電壓DC 0~10V輸入,A7接+,A6接-.